

Таймер наработки со счетчиком включений (OperTimer_v1.00)




Рисунок 1 – Условное обозначение


Применение на контроллерах		ПР114-ххх, ПР114-ххх-Ч, ПР200-ххх		
Входы	Тип данных	Пояснения	Диапазон	
ob_On	Bool	Пусковой сигнал		
st_Sec	Int	Системная переменная секунд	0 59	
cmd_Reset	Int	Команда на сброс таймера		
Выходы	Тип данных	Пояснения	Диапазон	
lv_Timer(m)	Int	Время наработки в минутах		
lv_Timer(h)	Int	Время наработки в часах		
lv_Num_of_Inc	Int	Количество включений		

Описание работы макроса

Макрос позволяет считать время активности сигнала «ob On» и количество его включений.

Сброс таймера

Для сброса таймера необходимо подать на соответствующий вход (cmd_Reset) необходимо подать либо номер данного таймера (Сбр. Номер), либо номер сброса всех таймеров (Сбр. всех номер). Номера задаются в свойствах макроса, по умолчанию равны 1 и 10.

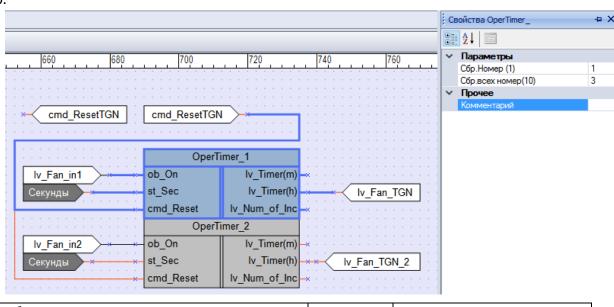

Разработчик	Версия	Дата изменения
OBEH	1.00	13.07.2018